



Pyrometer

CellaTemp PX 4x, 5x, 6x

Inhalt

1	Allgemeines	5
1.1	Informationen zur Bedienungsanleitung	5
1.2	Symbolerklärung	5
1.3	Haftung und Gewährleistung	5
1.4	Urheberschutz	6
2	Sicherheit	6
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
2.2	Verantwortung des Betreibers	6
2.3	Sicherheitsbestimmungen	6
2.4	Laserstrahlung	7
3	Transport, Verpackung und Entsorgung	8
3.1	Transport-Inspektion	8
3.2	Verpackung	8
3.3	Entsorgung des Altgerätes	8
4	Grundlagen der berührungslosen Temperaturmessung	9
4.1	Vorteile der berührungslosen Temperaturmessung	9
4.2	Messungen an Schwarzen Strahlern (Hohlraumstrahlern)	9
4.3	Messungen an realen Strahlern	10
4.4	Fehlmessungen	10
5	Emissionsgradbestimmung (Spektral-Modus)	11
6	Funktion	11
7	Installation	11
7.1	Montage	11
7.2	Ausrichtung	12
7.3	Fokussierung	13
8	Elektrischer Anschluss	14
9	Inbetriebnahme	15
9.1	Inbetriebnahme Quotienten-Messung	15
9.2	Parametrierung PX 69 mit AEP-Algorithmus	16
9.3	Inbetriebnahme des AEP-Algorithmus	16
9.4	Inbetriebnahme Spektral-Messung	18
9.5	Transmissionsgrad (Spektral-Modus)	18

10	Schirmung und Erdung.....	19
11	Bedienelemente und Display.....	20
11.1	Verarbeitung der Messsignale.....	21
11.2	Analogausgang.....	21
11.3	Schaltausgang Out 1 ($\alpha 1$).....	22
11.4	Ausgangssignal.....	22
11.5	Einschaltverzögerung.....	22
11.6	Ausschaltverzögerung.....	22
11.7	Hysteresefunktion.....	23
11.8	Fensterfunktion.....	24
11.9	Schaltausgang OUT 2.....	25
11.10	Verschmutzungsüberwachung.....	25
11.11	Dämpfungsfunktion.....	26
11.12	Peakhold-Funktion.....	26
11.13	ATD-Funktion.....	27
11.14	IO-Link.....	31
12	Menü.....	31
12.1	Analogausgang Ao.....	31
12.2	Schaltausgang OUT 1.....	32
12.3	Schaltausgang OUT 2.....	33
12.4	Quotienten-Kanal.....	34
12.5	Spektral-Kanal Lambda 1.....	35
12.6	Spektral-Kanal Lambda 2.....	36
12.7	Erweiterte Funktionen (EF).....	37
13	Menü-Erläuterung.....	38
13.1	Analogausgang.....	38
13.2	OUT 1 ($\alpha 1$).....	38
13.3	OUT 2 ($\alpha 2$).....	39
13.4	Quotient (α).....	40
13.5	Spektralkanal ($\lambda 1$) ($\lambda 2$).....	42
13.6	Erweiterte Funktionen (EF).....	44
14	Parametrieren.....	45
14.1	Parametriervorgang allgemein.....	45
15	Fehleranzeige.....	46

16	Service-Funktionen.....	47
16.1	Alle Parameter auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	47
16.2	Simulieren einer gewünschten Temperatur.....	47
17	Wartung.....	48
17.1	Reinigung der Objektivlinse.....	48
17.2	Schutzscheibe tauschen.....	48
18	Geräteübersicht.....	49
19	Messfeld.....	50
20	Allgemeine technische Daten.....	51
21	Gerätespezifische technische Daten.....	53
22	Sichtfeld Kamera.....	62
23	Zubehör.....	64
24	Werkseinstellung.....	64
25	Lizenzinformation.....	64

1 Allgemeines

1.1 Informationen zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung soll den Anwender in die Lage versetzen, das Pyrometer und das erforderliche Zubehör sachgerecht zu installieren.

Vor Beginn der Installationsarbeiten ist die Bedienungsanleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, vollständig zu lesen und zu verstehen! Die Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen sowie die für den Einsatzbereich gültigen UV-Vorschriften sind unbedingt zu beachten!

1.2 Symbolerklärung

Wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung sind durch Symbole gekennzeichnet.

ACHTUNG

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeachtung Beschädigungen, Fehlfunktionen und/oder ein Ausfall des Gerätes zur Folge haben kann.



Hinweis

Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die für eine effiziente und störungsfreie Bedienung des Gerätes zu beachten sind.

- ▶ Handlungsanweisung
Dieses Symbol fordert auf, eine Aktion auszuführen.
- > Reaktion, Ergebnis
Dieses Symbol zeigt das Ergebnis der Aktion.

1.3 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstandes sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.



Diese Bedienungsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten am und mit dem Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, sorgfältig durchzulesen! Für Schäden und Störungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

1.4 Urheberrecht

Die Bedienungsanleitung ist vertraulich zu behandeln. Sie ist ausschließlich für die mit dem Gerät beschäftigten Personen bestimmt. Die Überlassung der Bedienungsanleitung an Dritte ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers ist nicht zulässig. Bei Erfordernis wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Schutz des Personals sowie über den sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Pyrometer ist ausschließlich zum Gebrauch der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Verwendungsmöglichkeit bestimmt.

Die Betriebssicherheit ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes gewährleistet. Dies betrifft insbesondere auch die Einhaltung der angegebenen technischen Daten wie z.B. Versorgungsspannung und Messbereiche.



Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Nur für Schäden, die während einer bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, übernimmt der Hersteller eine Haftung. Vorausgesetzt für jegliche Haftung ist jedoch, dass die Ursache für den Schaden durch ein fehlerhaftes Produkt begründet ist und der Fehler im Produkt durch den Hersteller verursacht wurde.

2.2 Verantwortung des Betreibers

Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicheren Zustand betrieben werden.

2.3 Sicherheitsbestimmungen

Dieses Gerät wird mit Niederspannung 24 V DC (18...32 V DC) versorgt. Die Spannungsversorgung muss den Bestimmungen für Schutzkleinspannung EN 50178, SELV, PELV entsprechen.

2.4 Laserstrahlung

Schädigung des Auges durch Laserstrahlung!

Das CellaTemp PX mit Laser-Pilotlicht arbeitet mit einem Rotlicht-Laser der Klasse 2. Bei längerem Blick in den Strahl kann die Netzhaut im Auge beschädigt werden. Aus diesem Grund müssen die folgenden Bedingungen unbedingt eingehalten werden. Anderenfalls darf der Laser nicht eingeschaltet werden!

- Den Laser nur zum Ausrichten des Pyrometers einschalten und danach wieder deaktivieren. Der Laser schaltet sich nach 2 min. automatisch ab
- Nie direkt in den Strahlengang blicken.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn der Laser aktiviert ist.
- Den Laserstrahl des Gerätes nicht auf Personen richten.
- Bei der Montage und Ausrichtung des Pyrometers Reflexionen der Laserstrahlen durch spiegelnde Oberflächen vermeiden.
- Gültige Laserschutzbestimmungen in ihrer neuesten Fassung beachten

DE

Laserleistung

Der Laser arbeitet bei einer Wellenlänge von 630-680 nm (sichtbares Rotlicht). Die Ausgangsleistung des Laserstrahls beträgt am Objektiv max. 1,0 mW. Die austretende Strahlung ist für die menschliche Haut ungefährlich. Das Produkt ist klassifiziert in die Laserklasse 2 gemäß EN60825-1, IEC60825-1.

Laserwarnschilder

Das Laserwarnschild befindet sich in schwarz-gelber Ausführung neben dem Typenschild. Der Pfeil auf dem Laserwarnschild zeigt in Richtung Austrittsöffnung (Objektiv) des Lasers.





Erfolgt der Einbau des Pyrometers in einer Maschine/Armatur, so dass das Laserwarnschild verdeckt wird, sind weitere Warnschilder (nicht im Lieferumfang) neben der Austrittsöffnung des Laserstrahls an der Armatur anzubringen.

3 Transport, Verpackung und Entsorgung

3.1 Transport-Inspektion

Die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen.

Bei äußerlich erkennbaren Transportschaden ist die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen. Der Schadensumfang ist auf Transportunterlagen / Lieferschein des Transporteurs zu vermerken. Eine Reklamation ist einzuleiten.


Verdeckte Mängel sofort nach Erkennen reklamieren, da Schadenersatzansprüche nur innerhalb der Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

3.2 Verpackung

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Die Verpackung ist für den Versand aufbewahren oder umweltgerecht entsorgen.

3.3 Entsorgung des Altgerätes

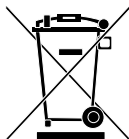

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien.

Diese Geräte können zur Entsorgung zum Hersteller zurückgeschickt werden oder müssen vom Nutzer fachgerecht entsorgt werden.

Für die unsachgemäße Entsorgung des Gerätes durch den Nutzer ist die Firma KELLER HCW nicht verantwortlich.

4 Grundlagen der berührungslosen Temperaturmessung

Jeder Stoff sendet in allen seinen Aggregatzuständen oberhalb des absoluten Nullpunktes der Temperatur Wärmestrahlung aus. Die Strahlung entsteht als Folge von Schwingungen der Atome oder Moleküle.

Diese Temperaturstrahlung nimmt im gesamten elektromagnetischen Strahlungsspektrum einen begrenzten Bereich ein. Sie reicht vom sichtbaren Bereich von etwa 0,5 μm bis hin zum ultrafernen Infrarotbereich mit mehr als 40 μm Wellenlänge.

Die Strahlungspyrometer nutzen diese Infrarotstrahlung zum berührungslosen Messen der Temperatur.

4.1 Vorteile der berührungslosen Temperaturmessung

- Berührungslose Temperaturmessung bedeutet: Wirtschaftliche Temperaturmessung d. h. einmalige Investition des Messgerätes ohne Folgekosten für Verbrauchsmaterialien wie zum Beispiel Thermoelemente.
- Auch sich bewegende Objekte - schnelle Temperaturmessung im Millisekundenbereich - zum Beispiel bei automatischen Schweißvorgängen sind möglich.
- Objekte mit kleinen Abmessungen bei mittleren bis hohen Temperaturen stellen ebenfalls kein Problem dar.
- Bei Messobjekten mit kleinen Wärmekapazitäten gibt es keine Verfälschung der Temperatur wegen Wärmeentzug durch einen berührenden Temperaturfühler. Darüber hinaus sind berührungslose Temperaturmessungen an Schmelzen aus aggressiven Materialien, wo bei vielen Applikationen Thermoelemente nur begrenzt einsetzbar sind, möglich.
- Letztlich können auch spannungsführende Objekte gemessen werden.

4.2 Messungen an Schwarzen Strahlern (Hohlraumstrahlern)

Die Kalibrierung der Strahlungspyrometer erfolgt an einem Schwarzen Körper oder Schwarzen Strahler. Dieser ist so gestaltet, dass seine Strahlung nicht von den Materialeigenschaften, sondern nur von der Temperatur abhängt. Er strahlt bei jeder Wellenlänge den für die jeweilige Temperatur maximal möglichen Energiebetrag ab. Reale Körper besitzen diese Fähigkeit nicht. Anders ausgedrückt: ein Schwarzer Strahler absorbiert die auffallende Strahlung komplett, ohne Verluste durch Reflektion oder Transmission. Der Emissionsgrad $\epsilon(\lambda)$ eines Schwarzen Strahlers ist gleich 1 oder 100 %.

Der Emissionsgrad gibt das Verhältnis der Strahlung eines realen Strahlers (Messobjekt) zu der Ausstrahlung eines idealen Schwarzen Strahlers an.

$$\varepsilon(\lambda) = \frac{M}{M_S}$$

$\varepsilon(\lambda)$: Emissionsgrad des Messobjektes bei der Wellenlänge λ

M: spezifische Ausstrahlung eines beliebigen Temperaturstrahlers (Messobjekt)

M_S: spezifische Ausstrahlung eines Schwarzen Strahlers

Die meisten Brenn-, Glüh- und Härteöfen senden eine Strahlung aus, die mit einem Emissionsgrad von nahezu ,1' den Bedingungen des Schwarzen Strahlers entspricht, wenn die Öffnung, durch die gemessen wird, nicht allzu groß ist.

4.3 Messungen an realen Strahlern

Reale Strahler werden durch das Verhältnis der emittierten Strahlung zur Strahlung des Schwarzen Strahlers gleicher Temperatur gekennzeichnet. Bei Messungen außerhalb eines Ofens - bei allen freistehenden Messobjekten, wird die Temperatur zu niedrig gemessen. Beträchtliche Fehler können bei Messungen an Objekten mit verspiegelten, blanken oder hellen Oberflächen, z.B. oxydfreiem Stahl und Metallschmelzen oder keramischen Stoffen auftreten. Um genaue Ergebnisse zu erhalten, ist das jeweilige Emissionsvermögen am Pyrometer einzustellen.

Der Emissionsgrad eines Körpers stellt keine exakte Materialkonstante dar, sondern kann abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit des Messobjektes (→ Emissionsgrad Bestimmung) sein.

4.4 Fehlmessungen

Die Ursache für Fehlmessungen beim Einsatz von Pyrometern ist häufig ein falsch ermittelter oder falsch eingestellter Emissionsgrad.

Eine andere Fehlerquelle ist die reflektierte „Hintergrundstrahlung“.

Besitzt das Messobjekt einen geringen Emissionsgrad und befinden sich in der näheren Umgebung heißere Objekte, so können diese das Messergebnis beeinflussen. Diese Objekte sind dann abzuschatten. Besonders ist dieser Effekt bei der Messung eines kälteren Objektes innerhalb eines heißen Ofens zu beachten.

5 Emissionsgradbestimmung (Spektral-Modus)

In der Literatur findet man Angaben zum Emissionsgrad verschiedener Stoffe. Jedoch sind diese Angaben mit Vorsicht zu genießen. Wichtig ist die Information für welche Wellenlänge und Temperatur der angegebene Wert gültig ist. Zudem sind es Werte, die unter idealen Messbedingungen gelten. Unter realen Bedingungen kann die vom Pyrometer erfasste Strahlung zusätzlich auch aus der sich am Objekt reflektierten oder durchscheinenden Umgebungsstrahlung resultieren.

Soll der Emissionsgrad bestimmt werden, stehen folgende Verfahren zur Verfügung:

Mittels Kontaktmessung

Mit Hilfe eines Kontakt-Thermofühlers wird die Temperatur berührend gemessen und gleichzeitig die Temperatur der Oberfläche mit dem Pyrometer bestimmt.

Der Emissionsgrad wird so eingestellt, dass beide Geräte den gleichen Messwert anzeigen. Bei dem berührenden Fühler ist auf einen guten Wärmekontakt und geringe Wärmeableitung zu achten.

Mit Hilfe eines Referenzemissionsgrades

Die Oberfläche wird hierbei mit einer matt schwarzen Farbe beschichtet. Diese hat einen Emissionsgrad von 94 %. Zuerst wird die Temperatur auf der eingefärbten Fläche ermittelt. Danach wird eine Vergleichsmessung unmittelbar neben der Farbe durchgeführt und der Emissionsgrad am Pyrometer so eingestellt, dass der vorherige Messwert wieder angezeigt wird.

6 Funktion

Das Pyrometer erfasst berührungslos die abgestrahlte Infrarotstrahlung von Objekten und setzt diese in ein elektrisches Schaltsignal und ein analoges Ausgangssignal um.

7 Installation

7.1 Montage

Das Pyrometer ist dort zu montieren, wo es nicht unnötig Rauch, Hitze oder Wasserdampf ausgesetzt ist.

Eine Verschmutzung der Linse kann zu Messfehlern führen. Deshalb ist stets auf eine saubere Linse zu achten.


Das Sichtfeld des Pyrometers muss frei bleiben. Jede Störung durch Gegenstände ist zu vermeiden.

⚠ ACHTUNG

Bei einer Umgebungstemperatur $> 65^{\circ}\text{C}$ muss das Pyrometer gekühlt oder durch ein Abschirmblech gegen die Strahlung geschützt werden.

7.2 Ausrichtung

Richten Sie das Pyrometer auf das zu messende Objekt aus. Das Pyrometer sollte, wenn möglich im 90° Winkel zum Messobjekt installiert werden. Der Winkel sollte nicht kleiner als 45° aus der senkrechten sein. Bei der Messung mit einem Quotienten-Pyrometer braucht das Messfeld vom Messobjekt nicht vollständig ausgefüllt sein.

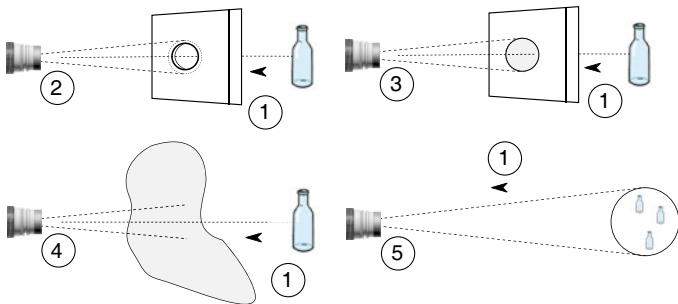

1	Abgestrahlte Energie
2	Sichtlich kleiner als Messfleck
3	Linse oder Schutzscheibe verschmutzt
4	Dampf, Schmutz oder Gas in der Atmosphäre
5	Objekt kleiner als das Messfeld oder das Objekt bewegt sich



Wird das Pyrometer im Spektral-Modus betrieben, muss das Messobjekt das Messfeld komplett ausfüllen.

7.3 Fokussierung

Für eine korrekte Temperaturerfassung ist es wichtig, dass das Pyrometer korrekt auf das Messgut fokussiert ist.

Ausführung mit Durchblickvisier

Um das Pyrometer auf ein Messobjekt auszurichten, ist bei Geräten mit Durchblickvisier das Objektiv so einzustellen, dass das Messobjekt und die Messfeldmarkierung (runde Kreismarkierung) gleichzeitig scharf zu sehen sind.

Ausführung mit Videokamera

Pyrometer des Typs PX xx AF xx /C besitzen ein integriertes Kameramodul.

Das Videobild erleichtert die optische Ausrichtung des Pyrometers und ermöglicht eine dauernde Beobachtung der Messstelle über einen externen Monitor.

Zum Messen ist das Pyrometer so auszurichten und zu fokussieren, dass das Videobild scharf abgebildet wird. (siehe Kapitel „Technische Daten“).

Ausführung mit Laser-Pilotlicht

Pyrometer des Typs PX xx AF xx /L besitzen einen Laser, der zur Ausrichtung und Einstellung des Fokus aktiviert werden kann.

Zur Aktivierung ist die Mode-Taste an der Gehäuse-Rückseite für ca. 2 s zu drücken.

Zum Messen ist das Pyrometer so auszurichten und zu fokussieren, dass in der Messentfernung das Pilotlicht als scharfer, runder Lichtfleck abgebildet wird.



Information zur Laserleistung entnehmen Sie Kapitel 2.4 Laserstrahlung

Zum Schutz vor Überlast des Lasers ist eine Übertemperaturschaltung eingebaut. Bei Temperaturen oberhalb 60°C schaltet der Laser ab und kann nicht mehr aktiviert werden. Zur Kontrolle, ob der Laser aktiviert ist, leuchtet die Parameter-LED.

Im normalen Betrieb des Pyrometers ist der Laser abgeschaltet. Nach Aktivierung schaltet sich der Laser nach 2 min. wieder ab. Der Bediener muss mit dem Pyrometer und den oben genannten Sicherheitsrichtlinien vertraut sein.




Das eingeschaltete Laser-Pilotlicht kann Einfluss auf die gemessene Temperatur haben. Der Einfluss ist vom Gerätetyp und von der gemessenen Temperatur abhängig.

8 Elektrischer Anschluss

⚠ ACHTUNG

- Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden. Der Anschluss darf nicht bei eingeschalteter Spannungsquelle erfolgen. Befolgen Sie die internationalen Vorschriften zur Errichtung elektrischer Anlagen.
- Das Pyrometer wird mit Niederspannung 24 V DC versorgt. Die Spannungsversorgung muss den Bestimmungen für Schutzkleinspannung EN 501178, SELV, PELV entsprechen.

- ▶ Anlage spannungsfrei schalten
- ▶ Gerät wie folgt anschließen

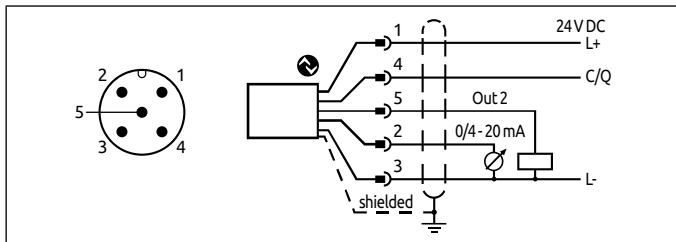

Pin 1	BN (braun)	L+ (Spannungsversorgung 24V DC)
Pin 4	BK (schwarz)	Open Collector Schaltausgang; $I_{\max} = 150 \text{ mA}$ oder IO-Link OUT 1
Pin 5	GY (grau)	Open Collector Schaltausgang; $I_{\max} = 150 \text{ mA}$ OUT2
Pin 2	WH (weiß)	Analogausgang; 0/4 ... 20mA
Pin 3	BU (blau)	L- (Masse)



Geschirmtes Kabel verwenden. Der Schirm des Kabels muss mit dem Sensorgehäuse verbunden sein



Beim Schalten von induktiven Lasten ist eine Freilaufdiode zu verwenden.

9 Inbetriebnahme

Für die berührungslose Temperaturmessung nutzt das Pyrometer die Intensität der Infrarotstrahlung.

Das Pyrometer PX kann sowohl als Spektral- oder Quotienten-Pyrometer eingesetzt werden.

Im Auslieferungszustand misst das Pyrometer im Quotienten-Messverfahren.

9.1 Inbetriebnahme Quotienten-Messung

Bei dem Quotienten-Messverfahren wird die Infrarotstrahlung auf zwei verschiedenen Wellenlängen gemessen und daraus der Quotient gebildet. Dieses Messverfahren ist für Messungen von Objekten geeignet, die teilweise (entweder intermittierend oder dauerhaft) von anderen Objekten oder einer Schutzscheibe zur Reduzierung der Infrarotstrahlung verdeckt sind sowie bei Schmutz und Gas in der Atmosphäre. Des Weiteren kann das Quotienten-Messverfahren eingesetzt werden, wenn das zu messende Objekt kleiner als das Messfeld vom Pyrometer ist.

Einstellen des Emissionsgradverhältnisses (Quotienten-Messung)

Durch ändern des Emissionsgradverhältnisses kann die Differenz zwischen gemessener Temperatur und wahrer Temperatur ausgeglichen werden. Dieser Abgleich ist durchzuführen, wenn Störeinflüsse selektiv sind oder sich aufgrund des Materials unterschiedliche Emissionsgrade für Wellenlänge 1 und Wellenlänge 2 ergeben.

- Emissionsgradverhältnis [9.0] → [9.5 P] = 80 - 120 %
 - ▶ Taste [Λ oder √] drücken
 - > im Display wird das eingestellte Emissionsgradverhältnis angezeigt, z. B. [1000]
 - ▶ Taste [Λ oder √] drücken, bis der gewünschte Emissionsgrad angezeigt wird
 - ▶ [Enter] drücken oder 3 sec warten
 - > Im Display wird die aktuelle Temperatur angezeigt und das neue Emissionsgradverhältnis gespeichert

9.2 Parametrierung PX 69 mit AEP-Algorithmus

Der AEP (Aluminium Extrusion Pyrometer)-Algorithmus dient zur Messung von nicht grauen, sprich von Strahlern mit einem wellenlängenabhängigen Emissionsgrad. Der AEP-Algorithmus berechnet den gewichteten Mittelwert aus der Spektralen- und der Quotienten-Temperatur. Die Einstellung des AEP-Algorithmus erfolgt über den Parameter EERC.

Bei einer Einstellung des EERC-Parameters auf 0 % geht die spektrale Temperatur nicht mehr in die Berechnung ein. Das Gerät arbeitet wie ein normales Quotienten Pyrometer.

Bei einer Einstellung des EERC-Parameters auf 100 % geht die Quotienten Temperatur nicht mehr in die Berechnung ein. Das Pyrometer arbeitet als reines Spektralpyrometer.

Für eine korrekte Messung müssen folgende Bedingungen erfüllt sein.

- Befindet sich eine Schutzscheibe im Sichtweg des Pyrometers, muss die Transmission der Scheibe über den Parameter Transmissionsgrad $\lambda_2 \rightarrow \lambda_2 T$ eingestellt werden.
- Das zu messende Objekt muss größer als der Messfleck des Pyrometers sein.
- Es darf kein signal-schwächendes Medium im Strahlengang vorhanden sein. D.h. die Schutzscheibe bzw. Optik muss sauber und das Sichtfeld frei von Staub, Dampf und Rauch sein.

9.3 Inbetriebnahme des AEP-Algorithmus

1. Schritt: Einstellen der Parameter

Stellen Sie das Emissionsgradverhältnis des Quotienten auf 120 %, den Parameter EERC auf 0 % (reiner Quotienten-Betrieb) und den Parameter „Signalschwelle für Abschaltung“ auf 5 % ein.

Konfigurationsebene λ_2	Parameter $\lambda_2 T = 120$
	Parameter $EERC = 0$
	Parameter $\lambda_2 S = 5$

Stellen Sie den Emissionsgrad von λ_2 auf 30 % ein.

Konfigurationsebene λ_2	Parameter $\lambda_2 S = 30$
---------------------------------	------------------------------

2. Schritt: Ermitteln der gemessenen Temperaturen

Notieren Sie sich folgende Temperaturen und zeichnen Sie den Verlauf der Messwerte auf:

Quotienten Temperatur: $q_u \rightarrow q_{EP}$

Lambda 2 Temperatur: $L_2 \rightarrow L_{EP}$

Beide Temperaturen werden ebenfalls über die IO-Link Schnittstelle übertragen. Sie können diese z. B. in ihrem SCADA-System zur Auswertung visualisieren.

Wird die IO-Link Schnittstelle nicht verwendet können Sie zur Aufzeichnung der Temperaturen das IO-Link Kommunikationsset VK 03/C AF 1 verwenden. Weitere Informationen zu dem IO-Link Kommunikationsset VK 03/C AF 1 finden Sie auf unserer Webseite.

DE

3. Schritt: Bewertung der Messwerte

- Wenn sich die Messtemperatur Quotient und die Temperaturen Messwert (Lambda 2) gegenläufig verhalten, ist eine Gewichtung über den EERC Parameter sinnvoll.
- Wenn die Schwankungsbreite des Messwertes (Lambda 2) geringer ist als die der Messtemperatur Quotient, ist eine Gewichtung sinnvoll.
- Wenn die Schwankungsbreite des Messwertes (Lambda 2) größer ist als die der Messtemperatur Quotient, ist eine Gewichtung nicht sinnvoll. Der EERC Parameter sollte auf 0 eingestellt werden (reiner Quotienten-Betrieb).

4. Schritt: EERC Parameter einstellen

Ermitteln Sie die wahre Temperatur mittels einer Kontaktmessung. Stellen Sie die Temperatur Quotient über den Parameter q_u q_{EP} und die Temperatur (Lambda 2) über den Parameter L_2 L_{EP} auf die ermittelte Objekttemperatur ein.

Danach passen Sie den EERC Parameter so an, dass die gemessene Temperatur der Kontaktmessung angezeigt wird.

9.4 Inbetriebnahme Spektral-Messung

Standardmäßig ist das Pyrometer für die Quotienten-Messung eingestellt. Soll das Pyrometer als Spektral-Pyrometer verwendet werden muss die Konfiguration des Analogausgangs auf Spektral-Modus umgestellt werden.

Spektralmessung [R 0] → [R 0 S] = [L 1] bzw. [R 0] → [R 0 S] = [L 2]

Um im Betriebsmodus Spektralmessung mit dem Pyrometer die Temperatur exakt bestimmen zu können, muss der Emissionsgrad des zu messenden Objektes am Pyrometer eingestellt werden. Das Pyrometer kompensiert somit automatisch die Minderstrahlung durch den kleineren Emissionsgrad.

• Emissionsgrad: [L 1] → [E P S] = 10...110% bzw. [L 2] → [E P S] = 10...110%

▶ Taste [Λ oder V] drücken

> im Display wird der eingestellte Emissionsgrad angezeigt, z. B. [1000]

▶ Taste [Λ oder V] drücken, bis der gewünschte Emissionsgrad angezeigt wird

▶ [Enter] drücken oder 3 sec warten

> Im Display wird die aktuelle Temperatur angezeigt und der neue Emissionsgrad gespeichert



Zur Kompensation von Umgebungseinflüssen kann es sinnvoll sein, einen Emissionsgrad > 100% einzustellen. Daher ist eine Einstellung bis 110% möglich.



Emissionsgradbestimmung siehe Kapitel 5

9.5 Transmissionsgrad (Spektral-Modus)

Neben der bereits erwähnten Emissionsgradkorrektur müssen am Pyrometer Strahlungsminderungen von Schutzscheiben/ Linsen berücksichtigt werden. Der auf der Scheibe/Linse aufgedruckte oder den Spezifikationen zu entnehmenden Transmissionswert ist im Pyrometer einzustellen. Ohne Vorsatzscheibe/Linse ist hier 100.0 einzustellen (default-Einstellung).

• Transmissionsgrad [L 1] → [T R U] = 1000 bzw. [L 2] → [T R U]

10 Schirmung und Erdung

Das Gehäuse des Pyrometers ist über den Anschlussstecker mit dem Schirm des Kabels verbunden.

Bei Potentialdifferenzen zwischen den Erdungspunkten kann über den beidseitig angeschlossenen Schirm ein Ausgleichsstrom fließen. Verlegen Sie in diesem Fall eine zusätzliche Potentialausgleichsleitung.


Um Ausgleichsströme zu vermeiden, kann das Pyrometer auch isoliert montiert werden. Der Schirm muss dann mit der Funktionserde der Anlage verbunden werden.

DE

ACHTUNG

Ohne isolierte Montage und ohne Potentialausgleich darf die Störspannung am Pyrometer maximal 32 V betragen.

11 Bedienelemente und Display

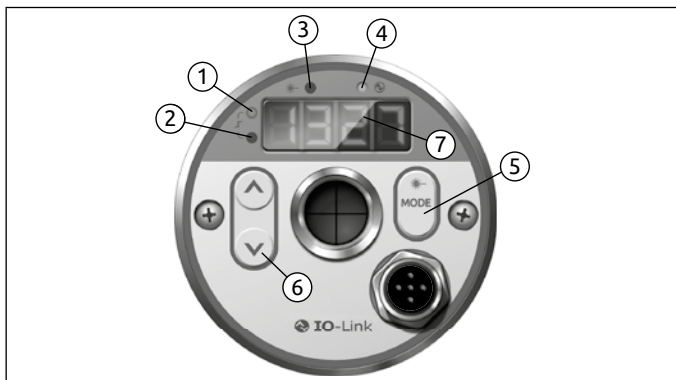

1 bis 4: Indikator-LEDs

LED 1 = Schaltzustand des Schaltausgangs OUT1

LED 2 = Schaltzustand des Schaltausgangs OUT2

LED 3 = Laser-Pilotlicht aktiv

LED 4 = IO-Link Kommunikation

5: Taster [MODE]

- Anwahl der Parameter
- Auslesen der eingestellten Werte
- Bestätigung der Parameter-Werte

6: Taste [▲] und [▼]

- Auswahl der Parameter
- Aktivieren der Emissionsgrad-Schnellverstellung
- Ändern von Parameterwerten

7: Alphanumerische Anzeige, 4-stellig

- Anzeige des Temperaturwertes
- Anzeige der Parameter und Konfiguration
- Anzeige der Fehlerzustände

11.1 Verarbeitung der Messsignale

Das Pyrometer verfügt über eine IO-Link Schnittstelle.
Das Pyrometer zeigt die gemessene Temperatur im Display an.
Erzeugt drei Ausgangssignale entsprechen der Parametrierung.

- Out 1: Schaltausgang/ IO-Link
 - Schaltsignal: Grenzwerte für Temperatur/Statussignal
- Out 2: Schaltausgang
 - Schaltsignal: Grenzwerte für Temperatur/Statussignal
- Analogausgang: 0/4 -20 mA
 - Analogsignal für die Temperatur

DE

11.2 Analogausgang

Das Pyrometer setzt das Messsignal in ein temperaturproportionales Analogsignal von 0/4 - 20 mA um. Die maximale Bürde beträgt 500 Ohm.

[R0F] Umschaltung 0 -20 mA bzw. 4 -20 mA

[R0SP] legt fest, bei welchem Messwert das Ausgangssignal 0/4 mA beträgt.

[R0EP] legt fest, bei welchem Messwert das Ausgangssignal 20 mA beträgt.

Messbereich bei Werkseinstellung		Messbereich bei Skalierung	
1	Messbereichsanfangswert	3	Analogstartpunkt
2	Messbereichsendwert	4	Analogendpunkt

11.3 Schaltausgang Out 1 (d I)

OUT1 ändert seinen Schaltzustand beim Über- oder Unterschreiten der eingestellten Schaltschwelle [d I.S.P]. Die Quelle d I.S legt das Signal fest, das am OUT1 ausgegeben wird.

- Quotienten Messung [d I] → [d I . S] = 9

Zuerst wird der Schaltpunkt [d I.S.P] in °C bzw. °F und danach der Rückschalt- punkt eingestellt [d I.r.P]. Bei Änderung von [d I.S.P] ändert sich auch der [d I.r.P], so dass die Differenz gleichbleibt. Sollte der [d I.S.P] soweit verringert werden, dass der Abstand nicht mehr eingehalten werden kann (da der [d I.r.P] sonst unter sein Minimum wandern würde), wird der [d I.r.P] auf seinem Minimum festgehalten. Sollte [d I.S.P] anschließend wieder vergrößert werden, wird ebenfalls [d I.r.P] sofort wieder erhöht. Der minimale Abstand zwischen [d I.S.P] und [d I.r.P] beträgt 1 K.

11.4 Ausgangssignal

Bei dem Ausgang sind folgende Schaltfunktion wählbar:

- Schließer [d I] → [d I.F.n] = hno Hysterese-funktion, normally open bzw. Fno Fensterfunktion, normally open
- Öffner [d I] → [d I.F.n] = hnc Hysterese-funktion, normally closed bzw. Fnc Fensterfunktion, normally closed

11.5 Einschaltverzögerung

Mit dem Überschreiten der Schaltschwelle [d I.S.P] startet die eingestellte Zeit [d I.d.S]. Nach Ablauf der Zeit schaltet der Ausgang OUT1. Dieser Zustand bleibt, bis [d I.r.P] unterschritten wird. Wenn [d I.r.P] vor Ablauf der Zeit unterschritten wird, wird die bereits abgelaufene Zeit gelöscht. Diese Funktion kann z. B. eingesetzt werden, um unerwünschte Störimpulse am Ausgang zu unterdrücken.


- Einschaltverzögerung: [d I] → [d I.d.S] = 0...10 sec.

11.6 Ausschaltverzögerung

Zur sicheren Erkennung des Ausgangsimpulses z. B. in einer nachgeschalteten Steuerung kann der Ausgangsimpuls verlängert werden.

- Ausschaltverzögerung: [d I] → [d I.d.r] = 0...10 sec.

11.7 Hysteresefunktion

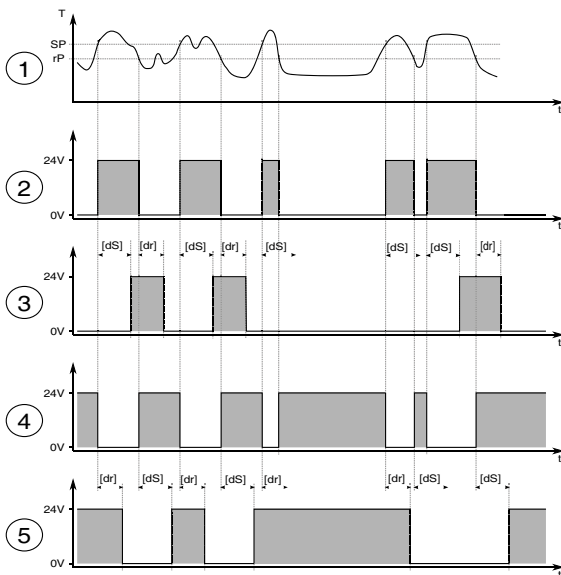


DE

T = Temperatur rP = Rückschaltpunkt
 t = Zeit dS = Einschaltverzögerungszeit
 SP = Schaltpunkt dR = Ausschaltverzögerungszeit

1	Temperatur
2	Schaltsignal hno
3	Schaltsignal hno mit Ein- Ausschaltverzögerung
4	Schaltsignal hnc
5	Schaltsignal hnc mit Ein- Ausschaltverzögerung

11.8 Fensterfunktion

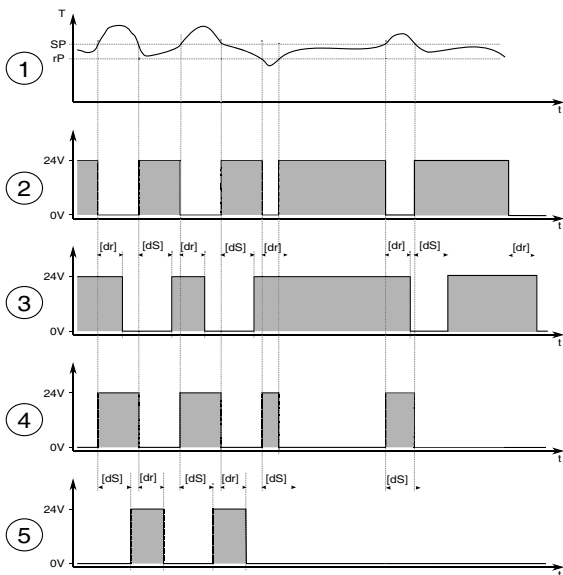

T = Temperatur rP = Rückschaltpunkt
 t = Zeit dS = Einschaltverzögerungszeit
 SP = Schaltpunkt dR = Ausschaltverzögerungszeit

1	Temperatur
2	Schaltsignal F_{no}
3	Schaltsignal F_{no} mit Ein- Ausschaltverzögerung
4	Schaltsignal F_{nc}
5	Schaltsignal F_{nc} mit Ein- Ausschaltverzögerung



Die Schaltschwellen der Fensterfunktion besitzen eine Hysterese von 0,25% des Messbereichumfangs.


11.9 Schaltausgang OUT 2

OUT2 ändert seinen Schaltzustand nach eingestellter Funktion. Die Funktionen und Parameter sind gleich wie OUT 1.

11.10 Verschmutzungsüberwachung

Für eine sichere Messung steht beim PX Pyrometer eine Verschmutzungsüberwachung zur Verfügung. Verschmutzt während der Messung z. B. die Linse, eine angebaute Schutzscheibe oder der Sichtkegel des Pyrometers wächst zu, kann dieses mit Hilfe der Verschmutzungsüberwachung detektiert werden.

DE

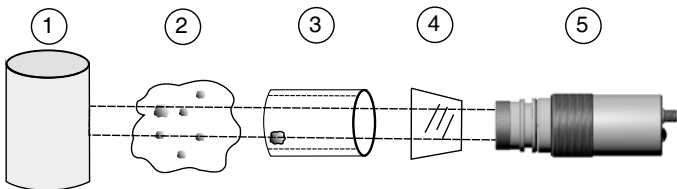

1	Messobjekt
2	Sichtbehinderungen durch Dampf und Staub
3	Ablagerungen im Sichtrohr oder Ofenwandung
4	Verschmutztes Sichtfenster bzw. verschmutzte Linse
5	Pyrometer

Aktiviert wird die Verschmutzungsüberwachung (Dirt Alert) über den Parameter $[d1] \rightarrow [d1.5] = d, r$ bzw. $[d2] \rightarrow [d2.5] = d, r$. Die Verschmutzungsüberwachung ist eine Warnung. Die Warnung wird aktiv, wenn die eingestellte Schwelle $[9] \rightarrow [9.d.r.t]$ unterschritten ist. Bei der Messung diskontinuierlicher Prozesse ist die Warnung nur aktiv, wenn das Messobjekt von dem Pyrometer erfasst wird und die Schwelle unterschritten ist.

11.11 Dämpfungsfunktion


Treten kurzzeitig Schwankungen in der Temperatur des Messobjektes auf, sorgt die Dämpfungsfunktion für eine Stabilisierung des Messsignals. Je größer die Zeitkonstante gewählt wird, desto geringer wirken sich störende Temperaturschwankungen auf den Messwert aus.

Quotienten Messung [°C] → [°F, L]

Spektral Messung [L] → [°F, L] bzw. [L] → [°F, L]

Ao

[mA]

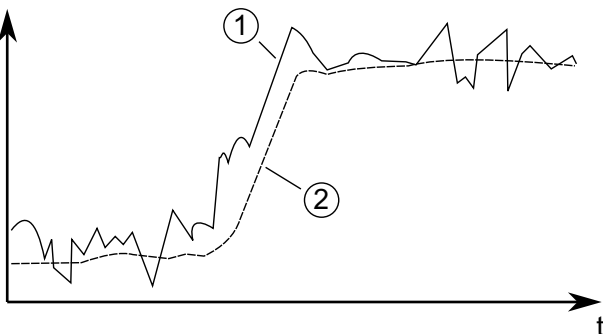

1	Ausgangssignal ohne Glättungsfunktion
2	Ausgangssignal mit Glättungsfunktion

11.12 Peakhold-Funktion


Sollen zyklisch auftretende Temperaturen gemessen werden, weil sich z.B. Objekte vor dem Pyrometer herbewegen, so ist es oft erwünscht, den zeitlich begrenzten Maximalwert zur Anzeige zu bringen. Das heißt, der vom Pyrometer ausgegebene Messwert sinkt nicht zwischen den Objekten ab, sondern er wird für eine vorgegebene Haltezeit beibehalten.

Die Haltezeit [t] kann in einem Bereich von 0,1 - 999,9 s eingestellt werden. Die während der Haltezeit maximal auftretenden Temperaturen werden

gehalten und ausgegeben. Es ist sinnvoll, die Haltezeit auf die ca. 1,5-fache Zeit der Objektzyklen einzustellen. So entstehen keine Temperatureinbrüche. Änderungen werden schnell erkannt.

Quotienten Messung $[Q] \rightarrow [P h d] \rightarrow [t, \Delta E]$

Spektral Messung $[L 1] \rightarrow [P h d] \rightarrow [t, \Delta E]$ bzw.
 $[L 2] \rightarrow [P h d] \rightarrow [t, \Delta E]$

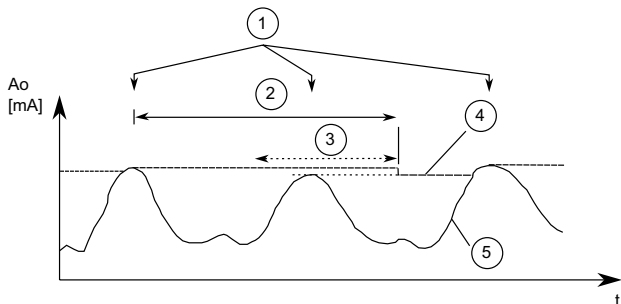

1	Messobjekt vor dem Pyrometer
2	Haltezeit
3	Zweite interne Haltezeit
4	Messwerte mit Peakhold-Funktion
5	Messwerte ohne Peakhold-Funktion

11.13 ATD-Funktion

Diese Funktion dient zur automatischen Erfassung der Temperatur eines diskontinuierlich ablaufenden Prozesses. Beispielsweise lässt sich damit die Temperatur von Objekten ermitteln, die sich azyklisch am Pyrometer vorbeibewegen und eine variable Größe oder Geschwindigkeit haben.

Der Beginn eines Messzyklus wird automatisch erkannt und ist von folgenden Parametern abhängig:

Schwelle 1 (L1.1)	Schwelle 1 muss vor dem Messbeginn wenigstens einmal unterschritten worden sein. Bei Autoreset [tRUE=on] wird die Schwelle 1 ignoriert.
Schwelle 2 (L1.2)	Schwelle 2 muss wenigstens für die Dauer der Totzeit [tDEL] überschritten werden.
Totzeit (tDEL):	siehe Schwelle 2

Wenn die Bedingungen erfüllt sind, startet die Messzeit [tRCt].

Messzeit (tRCt)	Während der Messzeit wird die Temperatur ermittelt und intern als Messwert gespeichert.
------------------------	---



Ist der Parameter tRCt = 0, wird automatisch auch das Ende des diskontinuierlichen Prozesses erkannt (gemessene Temperatur < L2). Am Gerät wird dann beim Parameter tRCt anstelle der Zeit „RUE o“ angezeigt.

Der Parameter tRNO definiert, welche Temperatur, während der Messzeit ausgegeben wird.

Verhalten (tRNO)	„OFF“ Die Temperatureingabe wird während der Messzeit auf den Anfang des Messbereiches gesetzt. „hold“ Die Temperatureingabe wird während der Messzeit auf den vorherigen Wert gehalten.
-------------------------	---

Die Dauer der Messzeit kann optional am Schaltausgang 1 oder Schaltausgang 2 signalisiert werden.

Nach Ablauf der Messzeit wird eine Mittelung über bereits durchgeführte Messzyklen berechnet. Hierzu wird der aktuelle Wert und der alte, intern gespeicherte Mittelwert gewichtet und addiert.

Mittelwert (tFPr)	Stärke der Gewichtung. Bei 100% ist die Mittelung aus.
--------------------------	--

Je kleiner tFPr eingestellt ist, desto stärker wirkt die Mittelung.

Bei aktiver Mittelung (tFPr < 100%) erfolgt zusätzlich eine Plausibilitätsprüfung des aktuellen Messzyklus. Hierzu wird der Temperaturunterschied zwischen dem aktu-

ellen und dem alten (gespeicherten) Mittelwert gebildet. Ist die Differenz größer als die Plausibilitätsschranke TSP, so wird als Messwert „0“ ausgegeben und der Mittelwert bleibt unverändert.

Plausibilität (T F RL)	Untere Grenze für erlaubte Temperaturdifferenz für eine gültige Messung.
Plausibilität (T r S)	Obere Grenze für erlaubte Temperaturdifferenz für eine gültige Messung.

DE

Am Ende der Messzeit wird der gemittelte Messwert bzw. „0“ ausgegeben. Parallel können die Schaltausgänge so parametrierbar werden, dass am Ende der Messzeit ein Statusimpuls generiert wird. Dazu ist R9t r als Quelle anzugeben und eine Haltezeit von ca. 0,5 s Dauer einzustellen.

Nach dem Ende der Messzeit beginnt die Nachlaufzeit. Diese muss abgelaufen sein, bevor ein neuer Messvorgang mit den oben genannten Startbedingungen beginnen kann.

Nachlaufzeit (t d S)	Zeit nach der Messung, bevor ein neuer Messzyklus beginnen kann.
-----------------------------	--

Wenn während einer Zeitspanne t0t kein Messzyklus beginnt, wird der Mittelwertspeicher gelöscht und erst wieder mit dem nächsten Messvorgang initialisiert.


Timeout (t0t)	Timeout für Mittelfunktion (in Minuten)
----------------------	---

Für einen zyklischen Ablauf der ATD-Funktion kann der Autoreset aktiviert werden. Die Schwelle 1 wird ignoriert. Für den Beginn der Messung reicht ein Überschreiten der Schwelle 2 für die Dauer von t d t .

Autoreset (t R t)	Autoreset on/off
--------------------------	------------------

Der Parameter Set Li2 check on tRC t überprüft, ob die Schwelle 2 während der Messzeit unterschritten wird. Wird die Schwelle unterschritten, wird die Messung verworfen. Im Display zeigt dann „----“ an.

Set Li2 check on tAct (t L2)	on/off
-------------------------------------	--------

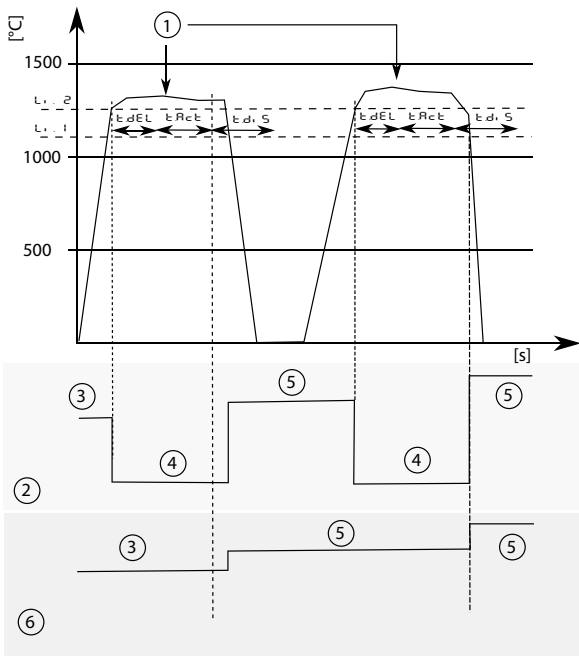

L_2 = Schwelle 2

L_1 = Schwelle 1

t_{dEL} = Totzeit

t_{Rct} = Messzeit

$t_{d,S}$ = Nachlaufzeit

1	Messobjekt vor dem Pyrometer
2	Temperaturmesswertaufgabe $t_{Rno} = OFF$
3	Vorheriger Messwert
4	Messbereichsanfang
5	Neuer Messwert
6	Temperaturmesswertaufgabe $t_{Rno} = hold$


11.14 IO-Link

Dieses Gerät verfügt über eine IO-Link-Kommunikationsschnittstelle, welche für den Betrieb eine IO-Link-fähige Baugruppe (IO-Link-Master) voraussetzt. Die IO-Link-Schnittstelle ermöglicht den direkten Zugriff auf Prozess- und Diagnosedaten und bietet die Möglichkeit, das Gerät im laufenden Betrieb zu parametrieren. Die zur Konfiguration des IO-Link-Gerätes notwendigen IODDs sowie detaillierte Informationen über Prozessdatenaufbau, Diagnosefunktionen und Parameterindexe sind im Download-Bereich unter www.keller.de/its/pyrometer erhältlich. Für den IO-Link-Betrieb ist ein 3-adriges abgeschirmtes Kabel Port Class A (Typ A) zu verwenden.


DE

12 Menü


12.1 Analogausgang Ao

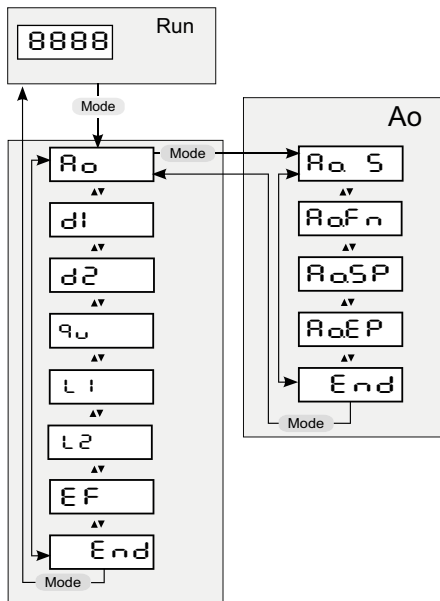

12.2 Schaltausgang OUT 1

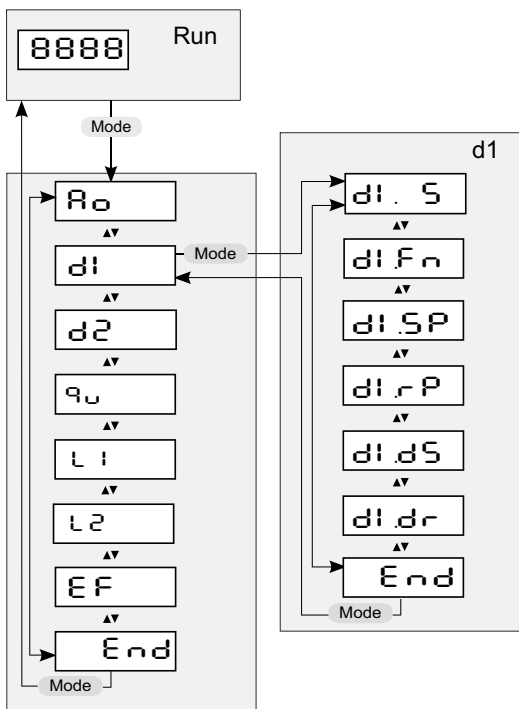


12.3 Schaltausgang OUT 2

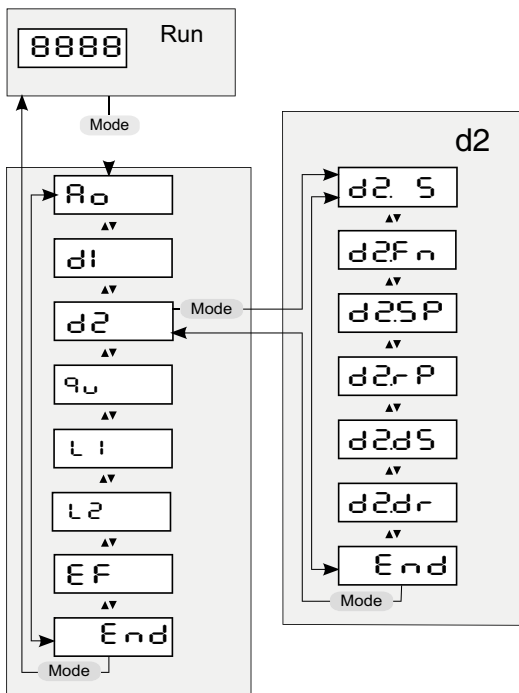


DE

12.4 Quotienten-Kanal

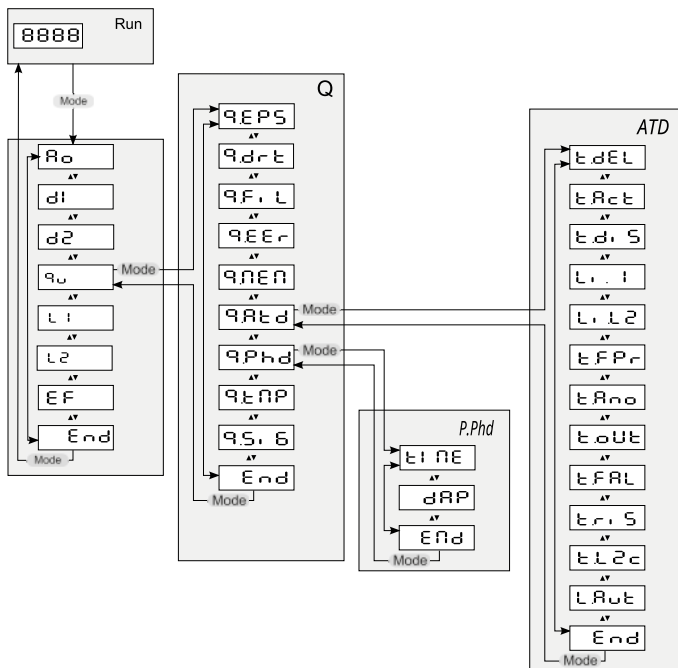

P.Ph'd	Peak Hold Funktion. Untermenü nur wählbar bei aktiver Peakhold-Funktion
ATD	ADT Funktion Untermenü nur wählbar bei aktiver ATD-Funktion


12.5 Spektral-Kanal Lambda 1

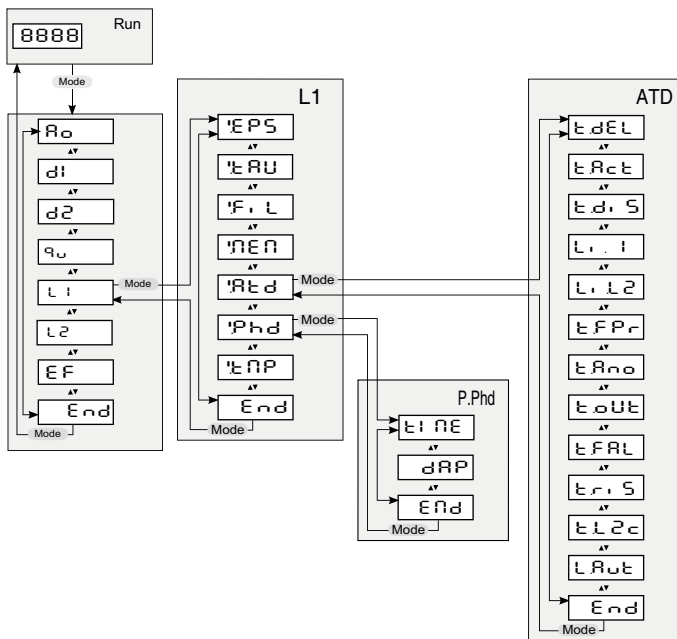

DE


P.Phd	Peak Hold Funktion. Untermenü nur wählbar bei aktiver Peakhold-Funktion
ATD	ADT Funktion Untermenü nur wählbar bei aktiver ATD-Funktion

12.6 Spektral-Kanal Lambda 2

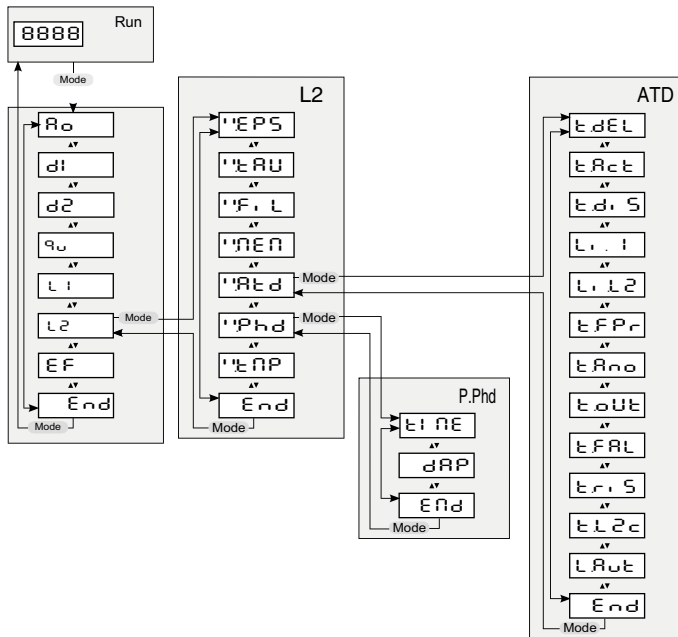

P.Ph'd	Peak Hold Funktion. Untermenü nur wählbar bei aktiver Peakhold-Funktion
ATD	ADT Funktion Untermenü nur wählbar bei aktiver ATD-Funktion

12.7 Erweiterte Funktionen

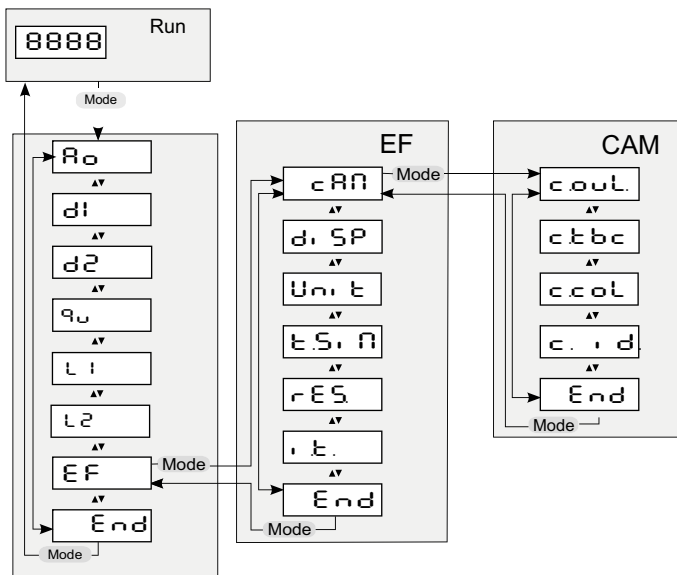

CAM

Parameter und untergeordnete Menüebene nur wählbar bei Pyrometer mit Kamera

13 Menü-Erläuterung

13.1 Analogausgang

Parameter	Funktion	Bemerkungen
R _o S	Auswahl der Quelle	L 1 Lambda 1 L 2 Lambda 1 Q Quotient
R _o F n	0/4 – 20 mA	0 – 20 mA 4 – 20 mA
R _o S P	Skalierung Anfang	
R _o E P	Skalierung Ende	
E n d	End	Einstellungen speichern / Menü verlassen

13.2 OUT 1 (d_i)

Parameter	Funktion	Bemerkungen
d _i . S	Auswahl der Quelle	L 1 Lambda 1 L 2 Lambda 1 Q Quotient RL 1A ATD tAct (λ1) RL 1E ATD Trig (λ1) RL 2A ATD tAct (λ2) RL 2E ATD Trig (λ2) RQRc ATD tAct (Quotient) RQRt ATD Trig (Quotient) d _i r Dirt Warning t U Innentemperatur
d _i F n	Schaltfunktion	hno Hysterese normally open hnc Hysterese normally closed Fno Fenster normally open Fnc Fenster normally closed

d1 SP	Einschaltpunkt	
d1 rP	Ausschaltpunkt	
d1 dS	Einschaltverzögerung	0 – 10 s, 0,1 Schritte
d1 dr	Ausschaltverzögerung	0 – 10 s, 0,1 Schritte
End	End	Einstellungen speichern / Menü verlassen

13.3 OUT 2 (d2)

Parameter	Funktion	Bemerkungen
d2 S	Auswahl der Quelle	L 1 Lambda 1 L 2 Lambda 1 Q Quotient RL 1A ATD tAct ($\lambda 1$) RL 1E ATD Trig ($\lambda 1$) RL 2A ATD tAct ($\lambda 2$) RL 2E ATD Trig ($\lambda 2$) RQRc ATD tAct (Quotient) RQRt ATD Trig (Quotient) d r Dirt Warning t U Innentemperatur
d2Fn	Schaltfunktion	hno Hysterese normally open hnc Hysterese normally closed Fno Fenster normally open Fnc Fenster normally closed
d2SP	Einschaltpunkt	
d2rP	Ausschaltpunkt	
d2dS	Einschaltverzögerung	0 – 10 s, 0,1 Schritte
d2dr	Ausschaltverzögerung	0 – 10 s, 0,1 Schritte
End	End	Einstellungen speichern / Menü verlassen

13.4 Quotient (Q_U)

Parameter	Funktion	Bemerkungen	
QEPS	Emissionsgradverhältnis	80... 120 %	
Qdrb	Schwelle für Dirt Warning [%]	0,1 - 100	
QLn	Quotientenabschaltung relative Schwelle [%]	0,1 – 100 Signal-Intensity	
QFIL	Filterzeit	0 - 999,9	
QEER	EERC Parameter	0,0 – 100 %***	
QNEE	Extremwertspeicher	OFF Aus PHD Peak-Hold-Funktion ATD ATD Funktion	
QATD**	Öffnen der untergeordneten Menüebene ATD Funktion**		
	tdEL	Totzeit	Siehe Kapitel ATD-Funktion
	tRct	Messzeit	
	tdiS	Nachlaufzeit	
	L. 1	Schwelle 1	
	L. 2	Schwelle 2	
	tFPr	Mittelwertgewichtung	
	tRno	Verhalten während der Messzeit	
	tOUT	Timeout	
	tFAL	Schranke Plausibilität untere Schwelle	
	triS	Schranke Plausibilität obere Schwelle	

Parameter	Funktion	Bemerkungen	
E L 2 c	Überprüfung ob die Schwelle 2 während der Messzeit unterschritten wird	Siehe Kapitel ATD-Funktion	
	Autoreset		
	E n d	Schließen der untergeordneten Menüebene ATD Funktion	
9 P h d *	Öffnen der untergeordneten Menüebene Peak-Hold Funktion*		
E . n E	Haltezeit- Peak-Hold Funktion	Zeit in Sekunden	
	d A P	Dämpfung	Dämpfung
	E n d	Schließen der untergeordneten Menüebene Peak-Hold Funktion	
9 t n P	Aktueller Messwert	Auf dem Display wird der aktuelle Messwert angezeigt	
9 S . 6	Signal-intensity	Auf dem Display wird die berechnete Signalintensität angezeigt	
E n d	End	Einstellungen speichern / Menü verlassen	

* Parameter und untergeordnete Menüebene nur wählbar bei aktiver Peak-Hold-Funktion

** Parameter und untergeordnete Menüebene nur wählbar bei aktiver ATD-Funktion

*** Parameter bzw. Einstellbereich nur beim PX 69 verfügbar

13.5 Spektralkanal (L 1) (L 2)

Parameter	Funktion	Bemerkungen																				
EPS	Emissionsgrad	Korrektur der Strahlungseigenschaften vom Messobjekt (10... 110 %)																				
TRU	Transmission	Bei der Verwendung von Schutzscheiben kann hier der Wert der Transmission der verwendeten Scheibe eingegeben werden																				
FIL	Filterzeit																					
REN	Extremwertspeicher	OFF Aus PHLD Peak-Hold-Funktion RTD ATD-Funktion																				
RTD**	Öffnen der untergeordneten Menüebene ATD Funktion**																					
	<table border="1"> <tr> <td>TDL</td> <td>Totzeit</td> </tr> <tr> <td>TRT</td> <td>Messzeit</td> </tr> <tr> <td>TDI</td> <td>Nachlaufzeit</td> </tr> <tr> <td>L1</td> <td>Schwelle 1</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>Schwelle 2</td> </tr> <tr> <td>TFPR</td> <td>Mittelwertgewichtung</td> </tr> <tr> <td>TRNO</td> <td>Verhalten während der Messzeit</td> </tr> <tr> <td>TOUT</td> <td>Timeout</td> </tr> <tr> <td>TFAL</td> <td>Schranke Plausibilität untere Schwelle</td> </tr> <tr> <td>TRIS</td> <td>Schranke Plausibilität obere Schwelle</td> </tr> </table>	TDL	Totzeit	TRT	Messzeit	TDI	Nachlaufzeit	L1	Schwelle 1	L2	Schwelle 2	TFPR	Mittelwertgewichtung	TRNO	Verhalten während der Messzeit	TOUT	Timeout	TFAL	Schranke Plausibilität untere Schwelle	TRIS	Schranke Plausibilität obere Schwelle	Siehe Kapitel ATD-Funktion
TDL	Totzeit																					
TRT	Messzeit																					
TDI	Nachlaufzeit																					
L1	Schwelle 1																					
L2	Schwelle 2																					
TFPR	Mittelwertgewichtung																					
TRNO	Verhalten während der Messzeit																					
TOUT	Timeout																					
TFAL	Schranke Plausibilität untere Schwelle																					
TRIS	Schranke Plausibilität obere Schwelle																					

Parameter	Funktion	Bemerkungen
$\epsilon L 2 c$	Überprüfung ob die Schwelle 2 während der Messzeit unterschritten wird	Siehe Kapitel ATD-Funktion
$\epsilon R U t$	Timeout	
$\epsilon n d$	Schließen der untergeordneten Menüebene ATD Funktion	
$P h d^*$	Öffnen der untergeordneten Menüebene Peak-Hold Funktion*	
$\epsilon . n E$	Haltezeit- Peak-Hold Funktion	Zeit in Sekunden
$d A P$	Dämpfung	Dämpfung
$\epsilon n d$	Schließen der untergeordneten Menüebene Peak-Hold Funktion	
$\epsilon n P$	Aktueller Messwert	Auf dem Display wird der aktuelle Messwert angezeigt
$\epsilon n d$	End	Einstellungen speichern / Menü verlassen

* Parameter und untergeordnete Menüebene nur wählbar bei aktiver Peak-Hold-Funktion

** Parameter und untergeordnete Menüebene nur wählbar bei aktiver ATD-Funktion

13.6 Erweiterte Funktionen (EF)

 

 





Parameter	Funktion	Bemerkungen
c R n *	Öffnen der untergeordneten Menüebene Kamera	
c c o u l .	Einblendung des Temperaturwertes	on off
c t b c .	TBC Belichtungsregelung	on Spotmessung off Integralmessung
c c o l	Weißabgleich	R U E O . Automatisch D A P L Tageslicht.
c . i . d .	Messtellenummer	O F F 1 -99 Anzeige der Messstellenummer im Kamerabild
E n d	Schließen der untergeordneten Menüebene Kamera	
d i s p	Displaysteuerung	o n die gemessene Temperatur erscheint auf dem Display o f f r u n erscheint im Display
U n i t	Temperatureinheit	°C Grad Celsius °F Grad Fahrenheit
t . s . i . n	Temperatur Simulation	Es kann eine Temperatur innerhalb des Gerätemessbereichs eingestellt werden.
r e s	Werkseinstellungen	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
i . t .	Innentemperatur	Auf dem Display wird die Innentemperatur angezeigt
E n d	End	Einstellungen speichern / Menü verlassen


* Parameter nur verfügbar in der Kameraausführung

14 Parametrieren

Während des Parametrierens bleibt das Gerät im Arbeitsbetrieb. Es führt seine Funktionen mit den bestehenden Parametern weiter aus, bis die Parameteränderung mit [MODE] abgeschlossen ist.

14.1 Parametriervorgang allgemein

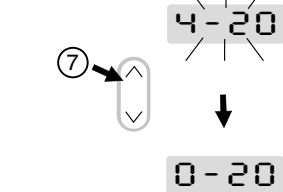1	Menüebene wählen ► [MODE] drücken.		DE
2	► Taste [^ oder v] drücken bis die gewünschte Ausgangsfunktion bzw. die Menüebene Erweiterte Funktionen angezeigt wird.		
3	Parameter wählen ► [MODE] drücken.		
4	► Taste [^ oder v] drücken bis der gewünschte Parameter angezeigt wird.		
5	Parameterwert ändern ► [MODE] drücken. > Im Display wird der Parameter angezeigt.		
6	► Taste [^ oder v] für 2 s drücken. > Anzeige blinkt 3 mal.		
7	► Taste [^ oder v] drücken, um den Parameter zu ändern.  ► Taste [^ oder v] gedrückt halten. > Beschleunigter Durchlauf bei den Zahlenwerten.		

8	Parameter bestätigen ► [MODE] drücken. > Der Parameter wird wieder angezeigt. Der neue Wert wird wirksam und gespeichert.	
Parametrierung beenden ► 30 s warten oder ► Wechsel mit [∧ oder ∨] zum Parameter E_{nd} und mit [MODE] auf die Einstellebene wechseln. ► Wechsel mit [∧ oder ∨] zum Parameter E_{nd} und [MODE] drücken, um zur Prozesswertanzeige zu gelangen.		



Durch gleichzeitiges drücken der Tasten [∧ ∨] kann eine Ebene direkt verlassen werden oder die begonnene Parametereinstellung wird abgebrochen.

15 Fehleranzeige

Überlast Schaltausgang	S_c und blinken der LED Out 1/2
Übertemperatur im Gerät	Anzeige 0t und der Prozesswert wechseln mit 0,5 Hz
Fehlerhafter Anschluss der Versorgungsspannung	Anzeige ist aus
Versorgungsspannung ≤ 16 V	Die Anzeige ist aus
Messbereichsunterschreitung	Die Anzeige zeigt UL
Messbereichsüberschreitung	Die Anzeige zeigt OL

16 Service-Funktionen

16.1 Alle Parameter auf Werkseinstellungen zurücksetzen

▶	[r E S] im Menü Erweiterte Funktionen [E F] wählen
▶	[MODE] drücken
>	Im Display wird RES angezeigt
▶	Taste v für 2s drücken
>	RES blinkt 2 s
▶	Taste v loslassen und nochmals betätigen
>	Im Display wird - - - - angezeigt
▶	MODE Taste drücken
>	Im Display wird die aktuelle Temperatur angezeigt

DE

16.2 Simulieren einer gewünschten Temperatur

▶	[t S, n] im Menü Erweiterte Funktionen [E F] wählen
▶	[MODE] drücken
>	Im Display wird die zuvor eingestellte Temperatur angezeigt
▶	Taste ^ für 2s drücken
>	Temperatur blinkt 3 mal
▶	Mit den Tasten ^ v die gewünschte Temperatur einstellen, Taste loslassen
>	Im Display wird abwechselnd t S, n und der Temperaturwert angezeigt
▶	MODE Taste drücken
>	Im Display wird t S, n angezeigt und die Simulation beendet

Parametrierung beenden

▶ 30 s warten

oder

▶ Wechsel mit [^ oder v] zum Parameter E n d und mit [MODE] auf die Einstel-
lebene wechseln.

▶ Wechsel mit [^ oder v] zum Parameter E n d und [MODE] drücken, um zur
Prozesswertanzeige zu gelangen.

17 Wartung

17.1 Reinigung der Objektivlinse

Eine Verschmutzung der Linse führt zu einer Minderanzeige des Messwertes.

- ▶ Linse regelmäßig überprüfen und bei Bedarf reinigen.
 - Staub durch Freiblasen oder mit einem weichen Pinsel entfernen.
 - Saubere, fusselfrei oder die im Handel für die Linsenreinigung angebotenen Tücher verwenden.
 - Bei stärkeren Verunreinigungen Geschirrspülmittel oder Flüssigseife verwenden. Anschließend vorsichtig mit klarem Wasser nachspülen. Dabei die Linse nach unten halten.
 - Beim Reinigen wenig Druck auf die Linse ausüben, um ein Verkratzen zu vermeiden.

17.2 Schutzscheibe tauschen

Um die Pyrometeroptik in rauer Industrieumgebung vor Verschmutzung zu schützen wird oft eine zusätzliche Schutzscheibe verwendet. Auch eine Verschmutzung der Schutzscheibe führt zu einer Minderanzeige des Messwertes.

- ▶ Schutzscheibe regelmäßig überprüfen und bei Bedarf reinigen oder bei Beschädigung tauschen.
 - Staub durch Freiblasen oder mit einem weichen Pinsel entfernen.
 - Saubere, fusselfrei oder die im Handel für die Linsenreinigung angebotenen Tücher verwenden.
 - Bei stärkeren Verunreinigungen Geschirrspülmittel oder Flüssigseife verwenden. Anschließend vorsichtig mit klarem Wasser nachspülen. Dabei die Linse nach unten halten.
 - Beim Reinigen wenig Druck auf die Schutzscheibe ausüben, um ein Verkratzen zu vermeiden.

ACHTUNG

Der Tausch der Schutzscheibe darf nur durch autorisierte Personen durchgeführt werden. Beim Ausbauen der Schutzscheibe sind immer **Schutzbrille** und **-handschuhe** zu tragen.

18 Geräteübersicht


Pyrometer		
Typ	Messbereich	Anwendung
PX 40	500 - 1400 °C 650 - 1700 °C 750 - 2400 °C 850 - 3000 °C	Zur Messung in der Stahl-, Keramik- oder Zementindustrie
PX 43	600 - 1400 °C 650 - 1700 °C 750 - 2400 °C 850 - 3000 °C	Zur Messung von Drähten oder sich bewegenden Objekten
PX 44	750 - 2400 °C 850 - 3000 °C	Zur Messung von Si- und SiC-Kristallen
PX 50	500 - 1400 °C	Zur Messung an Objekten mit schwankenden Emissionsgraden
PX 60	300 - 800 °C 400 - 1000 °C	Zur Messung bei niedrigen Temperaturen
PX 64	500 - 1400 °C	CVD Chemische Gasphasenabscheidung
PX 69	300 - 800 °C	Zur Messung an Aluminium-Strangpressen mit EERC-Algorithmus

DE


19 Messfeld

Bei einem Pyrometer mit fokussierbarer Optik wird die Größe des Messfeldes über das Distanzverhältnis D spezifiziert. Das Messfelddurchmesser d im Fokusabstand ergibt sich aus der Formel:

$$d = \frac{a}{D}$$

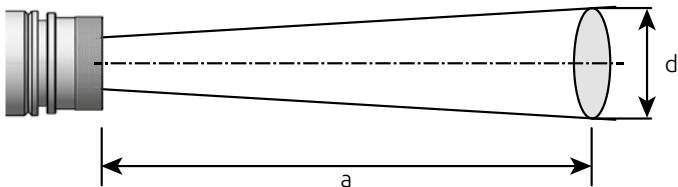

Bei rechteckigen Messfeldern wird das horizontale D_H und die vertikale D_V Distanzverhältnis angegeben.

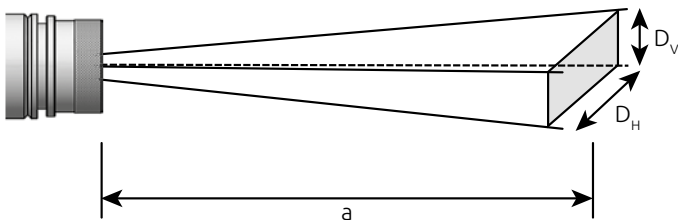

Auf unserer Internetseite finden Sie einen Messfeldkalkulator. Wählen Sie das passende Pyrometer, geben Sie den Messabstand und die Länge des Messfeldes ein und schon bekommen Sie den passenden Messfeldverlauf und können die Größe des Messflecks in dem für Sie relevanten Abstand ablesen.

<https://www.keller.de/de/its/tools/messfeld-kalkulator.htm>

20 Allgemeine technische Daten

Pyrometer	
Analogausgang	0(4) -20 mA linear nach NAMUR 43, umschaltbar, skalierbar innerhalb des Messbereiches Bürde 500 Ω
Schaltausgang OUT1	PNP Open Collector Ausgänge 24 V, \leq 150 mA Schaltpunkt [°C]/ Rückschaltpunkt [°C], Hysterese \geq 2 K, Ein-/Ausschaltverzögerung, NC/ NO oder IO-Link
Schaltausgang OUT2	PNP Open Collector Ausgänge 24 V, \leq 150 mA Schaltpunkt [°C]/ Rückschaltpunkt [°C], Hysterese \geq 2 K, Ein-/Ausschaltverzögerung, NC/ NO
Zul. Umgebungstemperatur	0- 65°C (ohne Kühlung)
IO-Link Revision	V1.1, abwärtskompatibel zu V1.01
SIO-Mode	Ja, unterstützt
Übertragungsrate	COM2 (38.400 Baud)
Lagertemperatur	-20 – 80°C
Zul. Luftfeuchte	95 % r.H. max. (nicht kondensierend)
Spannungsversorgung	24 V DC +10 % / -20 % Welligkeit \leq 200 mV
Stromaufnahme	\leq 135 mA \leq 150 mA mit Laser-Pilotlicht \leq 175 mA mit Videokamera
Gehäusematerial	Edelstahl
Gewicht	ca. 1 kg (je nach Ausführung)
Anschluss	Steckverbinder 5-polig M12 (A codiert)
Schutzart	IP 65 nach DIN 40050 bei aufgeschraubtem Stecker

Konfigurationsparameter	Emissionsgradverhältnis 80 – 120 % Emissionsgrad $\lambda 1, \lambda 2 \in 10 - 110 \%$ Transmissionsgrad $\lambda 1, \lambda 2$ Glättungsfunktion t 98 0,1 - 999,9 s Peakhold Funktion 0,1 - 999,9 s ATD Funktion
Visiereinrichtung	Durchblickvisier mit Messfeldmarkierung, Laserpilotlicht oder integrierte Videokamera
Abmessungen	Ø 65 x 220 mm (ohne Stecker)
Kamera optional	
Videosignal	Composite PAL, 1 Vpp, 75 Ohm
Auflösung	722 x 576 Pixel
TBC-Belichtungsregelung	Automatisch über den kompletten Messbereich
Bildschirmanzeige	Messfeldmarkierung, Messwert
Anschluss	TNC Schraubverbindung

21 Gerätespezifische technische Daten

PX 40	
Messbereiche	500 - 1400°C 650 - 1700°C 750 - 2400°C 850 - 3000°C
Sensor	Fotodiode
Spektralbereich	0,95/ 1,05 µm
Fokussierung	0,3 - ∞ F50-Optik (PZ 20.08) 0,4 m - ∞ Standard-Optik (PZ 20.01) 0,2 - 0,4 m Nah Optik (PZ 10.03) 1,2 m - ∞ Teleoptik Optik (PZ 20.06) 0,6 m - ∞ Teleoptik Optik (PA 20.06) 0,2 m - ∞ Weitwinkel Optik (PZ 20.05)
Distanzverhältnis	Messbereich 500 - 1400°C 55:1 (PZ 20.08) Messbereich 650 - 1700°C 80:1 (PZ 20.01) 75:1 (PZ 20.03) 120:1 (PZ 20.06) 190:1 (PA 20.06) 20:1 (PZ 20.05) Messbereich 750 - 2400°C, 850 - 3000°C 150:1 (PZ 20.01) 140:1 (PZ 20.03) 240:1 (PZ 20.06) 370:1 (PA 20.06) 35:1 (PZ 20.05)
Auflösung Stromausgang	0,2 K + 0,03 % der eingestellten Messspanne
Auflösung Anzeige	1 K

DE

PX 40	
Einstellzeit t_{98}	<p>Messbereich 500 - 1400°C ≤ 10 ms (T > 650°C)</p> <p>Messbereich 650 - 1700°C ≤ 20 ms (T > 650°C) ≤ 10 ms (T > 750°C)</p> <p>Messbereich 750 - 2400°C ≤ 10 ms (T > 950°C)</p> <p>Messbereich 850 - 3000°C ≤ 10 ms (T > 1050°C)</p>
Messunsicherheit	1 % (bei $\epsilon = 1,0$ und $T_u = 23^\circ\text{C}$)
Reproduzierbarkeit	2 K
Temperaturkoeffizient	≤ 0,05 %/K vom Messwert / K Abweichung zu $T_u = 23^\circ\text{C}$

PX 43	
Messbereich	600 - 1400°C 650 - 1700°C 750 - 2400°C 850 - 3000°C
Sensor	Fotodiode
Spektralbereich	0,95 / 1,05 µm
Fokussierung	0,3 - ∞ F50-Optik (PZ 20.08) 0,4 m - ∞ Standard-Optik (PZ 20.01) 0,2 - 0,4 m Nah Optik (PZ 10.03) 1,2 m - ∞ Teleoptik Optik (PZ 20.06) 0,6 m - ∞ Teleoptik Optik (PA 20.06) 0,2 m - ∞ Weitwinkel Optik (PZ 20.05)
Distanzverhältnis	Messbereich 600 - 1400°C Dv = 150:1, Dh = 30:1 (PZ 20.08) Messbereich 650 - 1700°C Dv = 150:1, Dh = 30:1 (PZ 20.08) Dv = 230:1, Dh = 45:1 (PZ 20.01) Dv = 150:1, Dh = 40:1 (PZ 20.03) Dv = 375:1, Dh = 75:1 (PZ 20.06) Dv = 500:1, Dh = 95:1 (PA 20.06) Dv = 55:1, Dh = 10:1 (PZ 20.05) Messbereich 750 - 2400°C, 850 - 3000°C Dv = 350:1, Dh = 50:1 (PZ 20.01) Dv = 330:1, Dh = 45:1 (PZ 20.03) Dv = 580:1, Dh = 85:1 (PZ 20.06) Dv = 730:1, Dh = 105:1 (PA 20.06) Dv = 85:1, Dh = 11:1 (PZ 20.05)
Auflösung Stromausgang	0,2 K + 0,03 % der eingestellten Messspanne
Auflösung Anzeige	1 K

PX 43	
Einstellzeit t_{98}	Messbereich 600 - 1400°C ≤ 10 ms Messbereich 650 - 1700°C ≤ 10 ms (T > 750°C) Messbereich 750 - 2400°C ≤ 10 ms (T > 950°C) Messbereich 850 - 3000°C ≤ 10 ms (T > 1050°C)
Messunsicherheit	1,5 % (bei $\epsilon = 1,0$ und $T_u = 23^\circ\text{C}$)
Reproduzierbarkeit	3 K
Temperaturkoeffizient	≤ 0,05 %/K vom Messwert / K Abweichung zu $T_u = 23^\circ\text{C}$

PX 44	
Messbereiche	AF 4: 750 - 2400°C AF 7: 850 - 3000°C
Sensor	Fotodiode
Spektralbereich	0,95/ 1,05 µm
Fokussierung	0,4 m - ∞ Standard-Optik (PZ 20.01)
Distanzverhältnis	150:1 (PZ 20.01)
Auflösung Stromausgang	0,2 K + 0,03 % der eingestellten Messspanne
Auflösung Anzeige	1 K
Einstellzeit t_{98}	AF 4: ≤ 10 ms (T > 950°C) AF 7: ≤ 10 ms (T > 1050°C)
Messunsicherheit	AF 4: Messbereich 750 - 850°C: 6K Messbereich 850 - 1500°C: 0,35% + 2K Messbereich 1500 - 2400°C: 0,5% + 2K AF 7: Messbereich 850 - 1500°C: 0,35% + 2K Messbereich 1500 - 2400°C: 0,5% + 2K Messbereich 2400 - 3000°C: 1,0% (bei $\epsilon = 1,0$ und $T_u = 23^\circ\text{C}$)
Reproduzierbarkeit	2 K
Temperaturkoeffizient	≤ 0,05 %/K vom Messwert / K Abweichung zu $T_u = 23^\circ\text{C}$


PX 50	
Messbereich	500 - 1400°C
Sensor	Fotodiode
Spektralbereich	0,95/ 1,55 µm
Fokussierung	0,4 m - ∞ Standard-Optik (PZ 20.01) 0,2 - 0,4 m Nah Optik (PZ 10.03) 1,2 m - ∞ Teleoptik Optik (PZ 20.06) 0,2 m - ∞ Weitwinkel Optik (PZ 20.05)
Distanzverhältnis	80:1 (PZ 20.01) 75:1 (PZ 20.03) 120:1 (PZ 20.06) 20:1 (PZ 20.05)
Auflösung Stromausgang	0,2 K + 0,03 % der eingestellten Messspanne
Auflösung Anzeige	1 K
Einstellzeit t_{98}	≤ 30 ms
Messunsicherheit	1 % (bei $\epsilon = 1,0$ und $T_u = 23^\circ\text{C}$)
Reproduzierbarkeit	2 K
Temperaturkoeffizient	≤ 0,05 %/K vom Messwert / K Abweichung zu $T_u = 23^\circ\text{C}$

PX 60	
Messbereich	300 - 800°C 400 - 1000°C
Sensor	Fotodiode
Spektralbereich	1,5 / 1,9 µm
Fokussierung	Messbereich 300 - 800°C 0,3 m - ∞ F50-Optik (PZ 20.08) Messbereich 400 - 1000°C 0,4 m - ∞ Standard-Optik (PZ 20.01) 0,2 - 0,4 m Nah Optik (PZ 10.03) 1,2 m - ∞ Teleoptik Optik (PZ 20.06) 0,2 m - ∞ Weitwinkel Optik (PZ 20.05)
Distanzverhältnis	Messbereich 300 - 800°C 39:1 Messbereich 400 - 1000°C 80:1 (PZ 20.01) xx:1 (PZ 20.03) xx:1 (PZ 20.06) xx:1 (PZ 20.05)
Auflösung Stromausgang	0,2 K + 0,03 % der eingestellten Messspanne
Auflösung Anzeige	1 K
Einstellzeit t_{98}	≤ 30 ms
Messunsicherheit	1 % (bei $\epsilon = 1,0$ und $T_u = 23^\circ\text{C}$)
Reproduzierbarkeit	2 K
Temperaturkoeffizient	≤ 0,05 %/K vom Messwert / K Abweichung zu $T_u = 23^\circ\text{C}$

PX 64	
Messbereich	500 - 1400°C
Sensor	Fotodiode
Spektralbereich	1,5 / 1,9 µm
Fokussierung	0,4 m - ∞ Standard-Optik (PZ 20.01) 0,2 - 0,4 m Nah Optik (PZ 10.03) 1,2 m - ∞ Teleoptik Optik (PZ 20.06) 0,2 m - ∞ Weitwinkel Optik (PZ 20.05)
Distanzverhältnis	80:1 (PZ 20.01) 75:1 (PZ 20.03) 120:1 (PZ 20.06) 20:1 (PZ 20.05)
Auflösung Stromausgang	0,2 K + 0,03 % der eingestellten Messspanne
Auflösung Anzeige	1 K
Einstellzeit t_{98}	≤ 30 ms
Messunsicherheit	0,75 % vom Messwert mindestens 4 K (bei $\epsilon = 1,0$ und $T_u = 23^\circ\text{C}$)
Reproduzierbarkeit	2 K
Temperaturkoeffizient	≤ 0,05 %/K vom Messwert / K Abweichung zu $T_u = 23^\circ\text{C}$

PX 69	
Messbereiche	300 - 800°C
Sensor	Fotodiode
Spektralbereich	0,95/ 1,05 μm
Fokussierung	0,3 - ∞ F50-Optik (PZ 20.08)
Distanzverhältnis	39:1 (PZ 20.08)
Auflösung Stromausgang	0,2 K + 0,03 % der eingestellten Messspanne
Auflösung Anzeige	1 K
Einstellzeit t_{98}	≤ 30 ms
Messunsicherheit	1 % (bei $\varepsilon = 1,0$ und $T_u = 23^\circ\text{C}$)
Reproduzierbarkeit	2 K
Temperaturkoeffizient	$\leq 0,05$ %/K vom Messwert / K Abweichung zu $T_u = 23^\circ\text{C}$

22 Sichtfeld Kamera

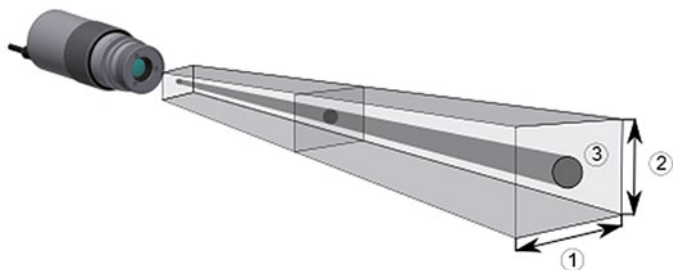

1	Horizontale Ausdehnung des Sichtfeldes HFOV
2	Vertikale Ausdehnung des Sichtfeldes VFOV
3	Messfeld des Pyrometers

Optik	PZ 20.01		PZ 20.03		PZ 20.06	
	HFOV [mm]	VFOV [mm]	HFOV [mm]	VFOV [mm]	HFOV [mm]	VFOV [mm]
0.2			8.5	6.4		
0.3			14	11		
0.4	16	12	20	15		
1	45	34				
1.2	54	41			33	24
2	92.7	70			56	42
3	140	105			86	65
4	188	141			116	87
5	236	177			146	110
6	284	213			176	132
7	332	249			206	154
8	379	285			236	177
9	427	320			266	199
10	475	356			295	222

Optik	PZ 20.05		PZ 20.08	
	HFOV [mm]	VFOV [mm]	HFOV [mm]	VFOV [mm]
0.2	41.7	31.3		
0.3			20	15
0.4	79.4	59.6	27	20
1	193	144	70	52
1.2	230	173	84	63
2	381	286	142	106
3	570	427	213	160
4	759	569	285	214
5	947	710	357	267
6	1136	852	428	321
7	1324	993	500	375
8	1513	1135	572	429
9	1702	1276	643	482
10	1890	1418	715	536

DE

23 Zubehör

Für die Montage der Pyrometer in industrieller Umgebung steht eine Reihe von mechanischem und elektrischem Zubehör zur Verfügung.

Für die Auswahl der Komponenten nutzen Sie folgenden Link:

<https://www.keller.de/its/pyrometer/zubehoer>

24 Werkseinstellung

Die Werkseinstellungen finden Sie in den Beschreibungen der IODD.

Diese finden Sie auf den jeweiligen Geräteseiten auf unserer Homepage

www.keller.de/its/pyrometer

25 Lizenzinformation

Die Lizenzinformationen der verwendeten Open Source Bibliotheken finden Sie in der Mediathek auf unserer Homepage www.keller.de/its

Die Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder, auch für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, gestattet das Urheberrecht nur, wenn sie vorher vereinbart wurden. Das gilt auch für die Vervielfältigung durch alle Verfahren einschließlich Speicherung und jede Übertragung auf Papier, Transparente, Filme, Bänder, Platten und andere Medien.

Hinweis!

Soweit auf den einzelnen Seiten dieser Bedienungsanleitung nichts anderes vermerkt ist, bleiben technische Änderungen, insbesondere die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

© 2019 KELLER HCW GmbH
Carl-Keller-Straße 2-10
D-49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany
www.keller.de/its

